


PINZE A TRE GANASCE A SERRAGGIO CENTRATO

SERIE GPD5000

► VANTAGGI DEL PRODOTTO

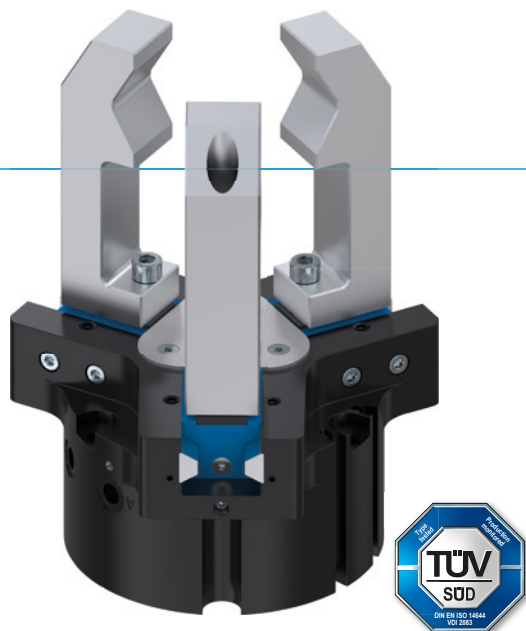

“Il meglio”

► Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore

La guida in acciaio/acciaio è sinonimo di precisione, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina.


► Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale

Adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Riducete la varietà dei tipi di produzione e i costi di stoccaggio e di processo associati.

► La promessa di valore: costante e senza eccezioni

Affidatevi a Zimmer Group per usufruire di una garanzia esclusiva di 24 mesi per le vostre pinze GPP e GPD5000, senza limitazioni, anche per le parti a contatto con il pezzo e le parti soggette a usura. Massima affidabilità, massima produttività - 24 ore su 24, 7 giorni su 7!

► I VANTAGGI IN DETTAGLIO

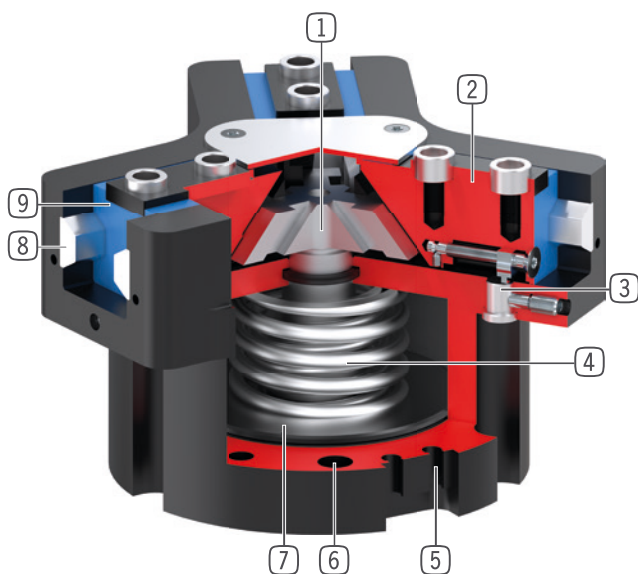

① Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato

- assorbimento elevato di forze e momenti
- Movimento delle ganasce sincronizzato

② Ganasce

- Montaggio delle ganasce tramite bocche di centraggio rimovibili
- Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata

③ Supporto sensore

- fissaggio sensore induttivo

④ Sistema di mantenimento della forza di presa integrato

- Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia

⑤ Scanalatura di rilevamento

- fissaggio sensori magnetici

⑥ Fissaggio e posizionamento

- In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza

⑦ Azionamento

- Cilindro pneumatico a doppio effetto

⑧ Steel Linear Guide

- Scorrimento acciaio su acciaio
- Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe

⑨ Guarnizione a doppio labbro

- IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione
- Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata



► CARATTERISTICHE DI SERIE

Dimensioni costruttive		Varianti			
GPD50XX		-00	-20	-21	-24
	Corsa lunga	•	•	•	•
	Corsa lunga / Molla in chiusura	•	•	•	•
	Corsa lunga / Molla in apertura	•	•	•	•
	Forza elevata	•	•	•	•
	Forza elevata / Molla in chiusura	•	•	•	•
	Forza elevata / Molla in apertura	•	•	•	•
	Steel Linear Guide	•	•	•	•
	30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)	•	•	•	•
	Sensore induttivo	•	•	•	•
	Sensore magnetico	•	•	•	•
	Protetto dalla corrosione	•	•	•	•
	Pressurizzazione	•	•	•	•
	Resistente alle temperature		•		•
	Certificazione per camera bianca	•		•	
	IP64	•	•		
	IP67*			•	•

* con pressurizzazione (mass. 0,5 bar)

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	Corsa per ganascia	Forza di presa	Peso	Classe IP
	[mm]	[N]	[kg]	
GPD5003	2,5	310 - 465	0,14 - 0,22	IP64 / IP67*
GPD5004	2 - 4	460 - 1520	0,27 - 0,41	IP64 / IP67*
GPD5006	3 - 6	740 - 2370	0,48 - 0,58	IP64 / IP67*
GPD5008	4 - 8	1260 - 3910	0,83 - 1	IP64 / IP67*
GPD5010	5 - 10	2290 - 7160	1,45 - 1,9	IP64 / IP67*
GPD5013	6 - 13	3770 - 11450	2,6 - 3,7	IP64 / IP67*
GPD5016	8 - 16	6870 - 20330	5,7 - 7,5	IP64 / IP67*
GPD5025	14 - 25	8430 - 22850	11,8 - 15,4	IP64 / IP67*
GPD5030	17 - 30	12130 - 32400	21 - 27,5	IP64 / IP67*
GPD5035	20 - 35	16600 - 45200	37,8 - 42	IP64 / IP67*
GPD5045	26 - 45	27900 - 72500	78,6 - 99,9	IP64 / IP67*

* con pressurizzazione (mass. 0,5 bar)

PINZE A TRE GANASCE A SERRAGGIO CENTRATO

DIMENSIONI COSTRUTTIVE GPD5004


► SPECIFICHE PRODOTTO

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Guida in acciaio/acciaio


► Diagramma forza di presa

Indica la somma aritmetica delle singole forze che agiscono sulle ganasce in funzione della lunghezza delle ganasce

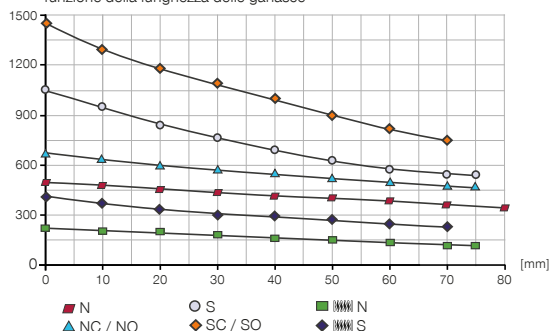

► Forze e momenti

Indica forze statiche e coppie che possono agire in aggiunta alla forza di presa.

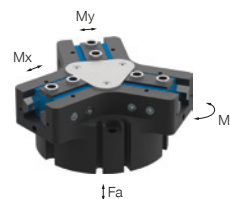

Mr [Nm]	14
Mx [Nm]	29
My [Nm]	23
Fa [N]	750

► VARIANTI

-00-A / -20-A

Guida in acciaio/acciaio

-21-A / -24-A

Guida in acciaio/acciaio



► DATI TECNICI

	► Dati tecnici					
Numero d'ordine	GPD5004N-00-A	GPD5004NC-00-A	GPD5004NO-00-A	GPD5004S-00-A	GPD5004SC-00-A	GPD5004SO-00-A
Corsa per ganascia [mm]	4	4	4	2	2	2
Forza di presa in chiusura [N]	460	650		1010	1430	
Forza di presa in apertura [N]	500		690	1100		1520
Forza di presa min. assicurata dalla molla [N]		190	190		420	420
Tempo di chiusura [s]	0.025	0.018	0.028	0.025	0.018	0.028
Tempo di apertura [s]	0.025	0.028	0.018	0.025	0.028	0.018
Peso proprio della ganascia montata max. [kg]	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Lunghezza ganascia mass. [mm]	80	75	75	75	70	70
Ripetibilità +/- [mm]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Pressione di esercizio min. [bar]	3	4	4	3	4	4
Pressione di esercizio mass. [bar]	8	7	7	8	7	7
Pressione di esercizio nominale [bar]	6	6	6	6	6	6
Temperatura di esercizio [°C]	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90
Volume del cilindro per ciclo [cm³]	11	21	21	11	21	21
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1	6	6	6	6	6	6
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
Peso [kg]	0.27	0.32	0.32	0.27	0.33	0.32

	► Dati tecnici - Versione alta temperatura					
Numero d'ordine	GPD5004N-20-A	GPD5004NC-20-A	GPD5004NO-20-A	GPD5004S-20-A	GPD5004SC-20-A	GPD5004SO-20-A
Temperatura di esercizio [°C]	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130

	► Dati tecnici - Versione con coperchio di protezione					
Numero d'ordine	GPD5004N-21-A	GPD5004NC-21-A	GPD5004NO-21-A	GPD5004S-21-A	GPD5004SC-21-A	GPD5004SO-21-A
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1	6	6	6	6	6	6
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*
Peso [kg]	0.34	0.39	0.38	0.34	0.4	0.39

	► Dati tecnici - Versione alta temperatura con coperchio di protezione					
Numero d'ordine	GPD5004N-24-A	GPD5004NC-24-A	GPD5004NO-24-A	GPD5004S-24-A	GPD5004SC-24-A	GPD5004SO-24-A
Temperatura di esercizio [°C]	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*
Peso [kg]	0.34	0.39	0.39	0.34	0.4	0.39


*con pressurizzazione (mass. 0,5 bar)

PINZE A TRE GANASCE A SERRAGGIO CENTRATO

DIMENSIONI COSTRUTTIVE GPD5004


► DISEGNI TECNICI

NC / NO / SC / SO
-00-A / -20-A

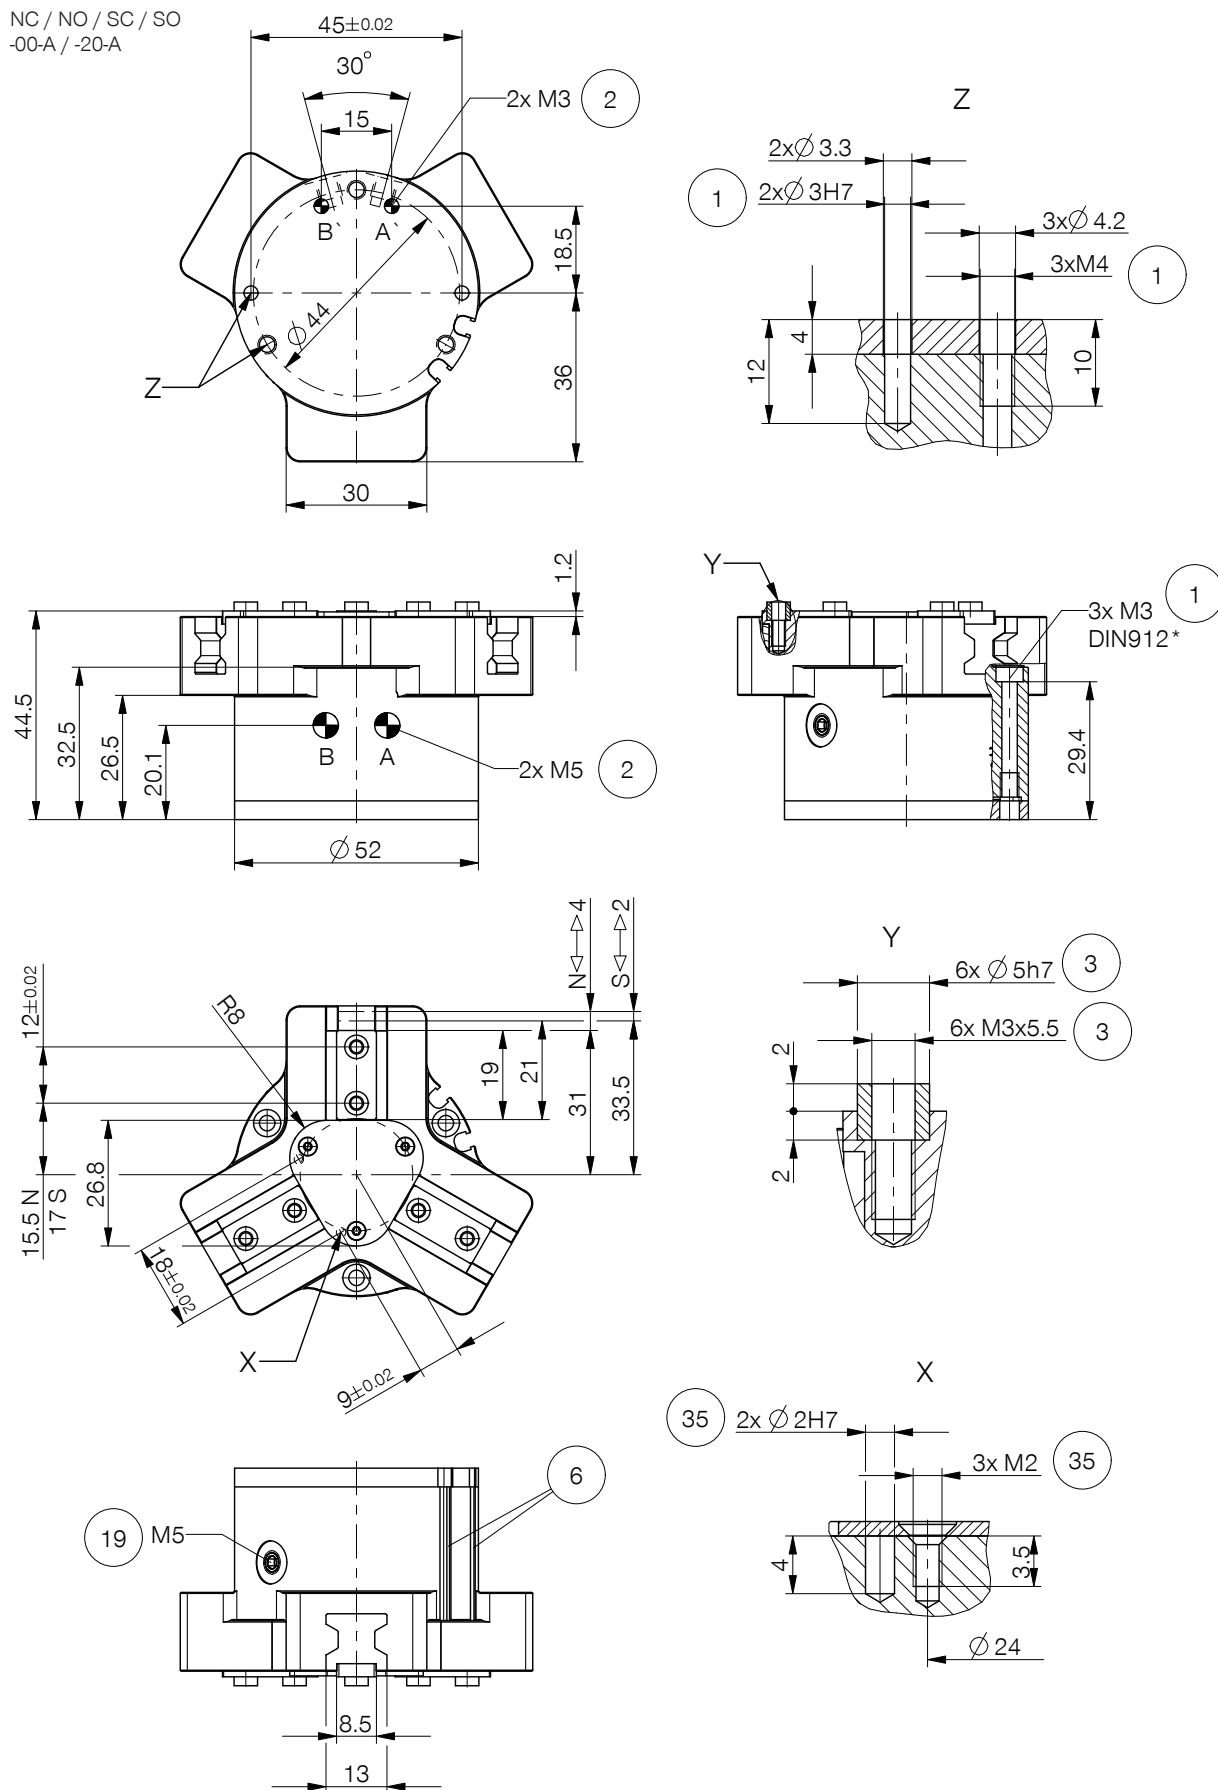


► DISEGNI TECNICI


N / S
-00-A / -20-A

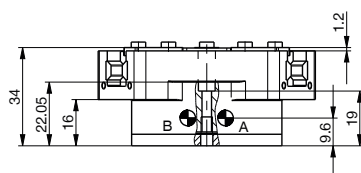

N / NC / NO / S / SC / SO
-21-A / -24-A

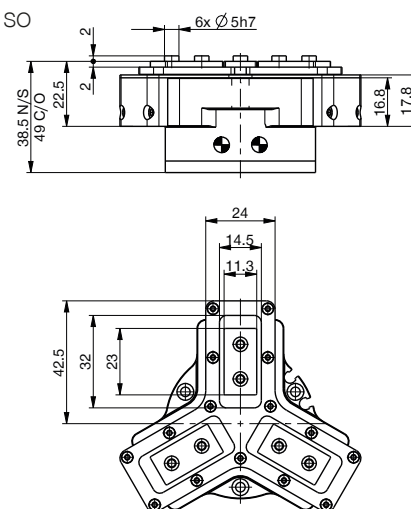

Alimentazione integrata M3

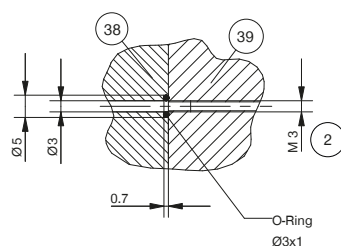

- ① Fissaggio pinza
- ② Alimentazione di energia
- ③ Fissaggio ganascia
- ⑥ Scanalatura per rilevamento con sensore magnetico
- ①⁹ Attacco per la pressurizzazione (mass. 0,5 bar)
- ③⁵ Possibilità di fissaggio per il montaggio di part specifiche del cliente
- ③⁸ Adattatore
- ③⁹ Pinza


- Ⓐ Allacciamento aria (chiusura)
- Ⓑ Allacciamento aria (apertura)
- Ⓐ Allacciamento aria alternativo (chiusura)
- Ⓑ Allacciamento aria alternativo (apertura)



PINZE A TRE GANASCE A SERRAGGIO CENTRATO

DIMENSIONI COSTRUTTIVE GPD5004

► ACCESSORI

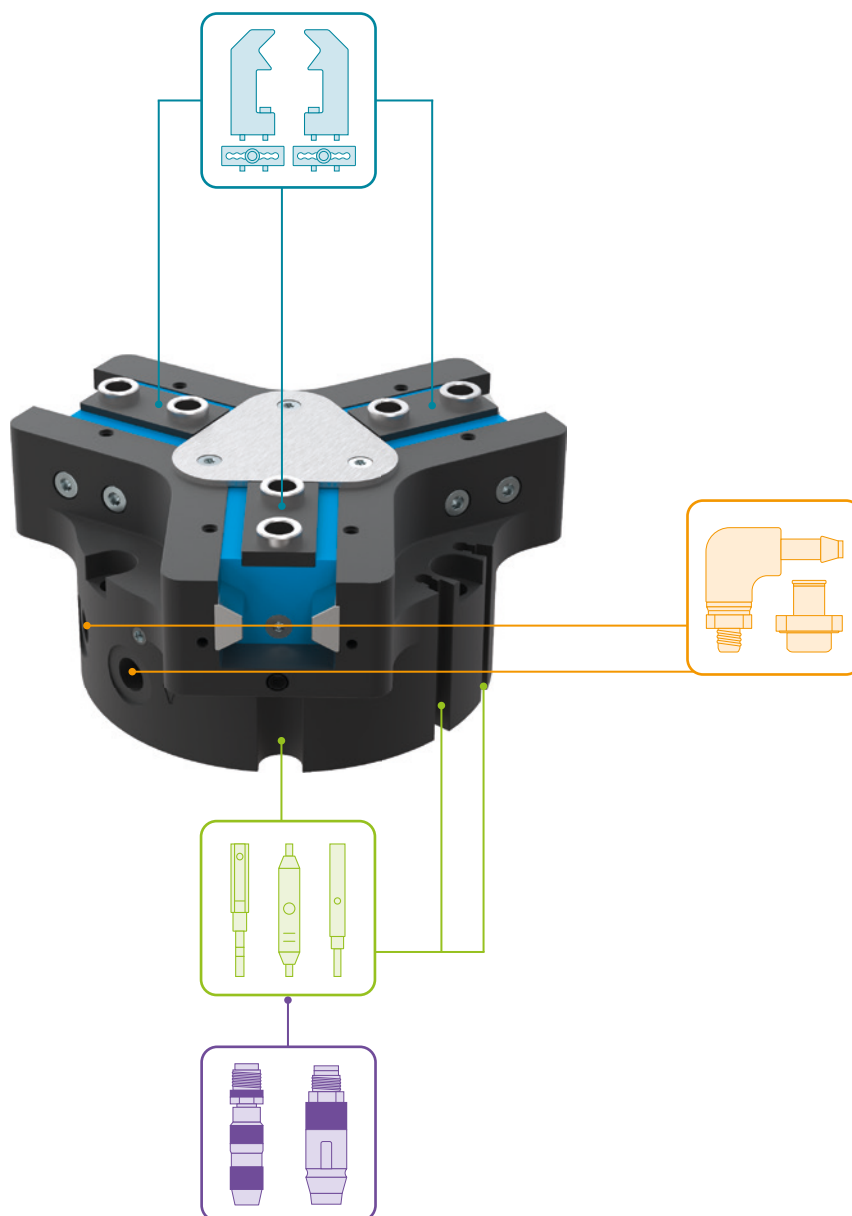

► IN DOTAZIONE



6 [pezzo]
Boccole di centraggio

015761

► ACCESSORI CONSIGLIATI



COMPONENTI DI PRESA



UB5004AL
Ganascia universale
alluminio



UB5004ST
Ganascia universale
acciaio



EB5004AL
Griffa d'aggiustaggio
alluminio



EB5004ST
Griffa d'aggiustaggio
acciaio



WB5004L
Set cambio rapido gana-
sce parte mobile



WB5004F
Cambio rapido ganasce
parte fissa



ADS5004-01
Pressore N / S



ADS5004-02
Pressore NC / NO / SC
/ SO



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA




GVM5
Foro filettato lineare



WVM5
Raccordo filettato
angolare



DSV1-8
Valvola di ritegno

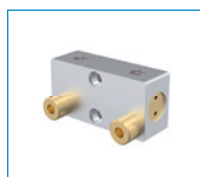

DSV1-8E
Valvola di ritegno con
scarico rapido



SENSORISTICA



MFS01-S-KHC-P1-PNP
Sensore magnetico angola-
to, cavo 0,3 m - spina M8



MFS02-S-KHC-P1-PNP
Sensore magnetico linea-
re, cavo 0,3 m - spina M8



MFS01-S-KHC-P2-PNP
Sensore a due posizioni angola-
re, cavo 0,3 m - connettore M8




MFS02-S-KHC-P2-PNP
Sensore a 2 punti lineare,
cavo 0,3 m - spina M8




MFS02-S-KHC-IL
Sensore di posizione linea-
re, cavo 0,3 m - spina M8



COLLEGAMENTI/ALTRO

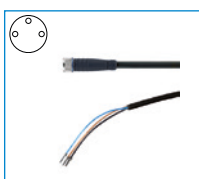

KAG500
Connettore a spina diritto
cavo 5 m - presa M8

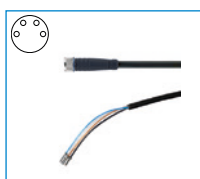

KAG500B4
Connettore a spina diritto
cavo 5 m - presa M8




S8-G-4
Connettori a spina da col-
legare lineari - Spine M8

PINZE A TRE GANASCE A SERRAGGIO CENTRATO

SERIE GPD5000 DESCRIZIONE FUNZIONALE




COMPONENTI DI PRESA

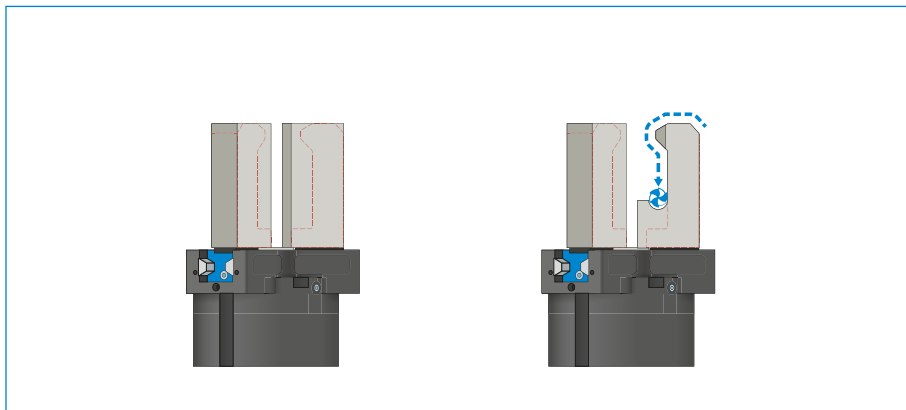

Ganasce universali – UB5000

Può essere utilizzato per l'uso immediato o per la rifinitura individuale


I pezzi grezzi lavorabili delle ganasce sono disponibili nelle versioni in alluminio (AL) e acciaio (ST) e vengono montati direttamente sulla pinza tramite le viti in dotazione. A tale scopo sono già disponibili gli accoppiamenti necessari per le boccole di centraggio. Per ogni ganascia è necessaria una ganascia universale.

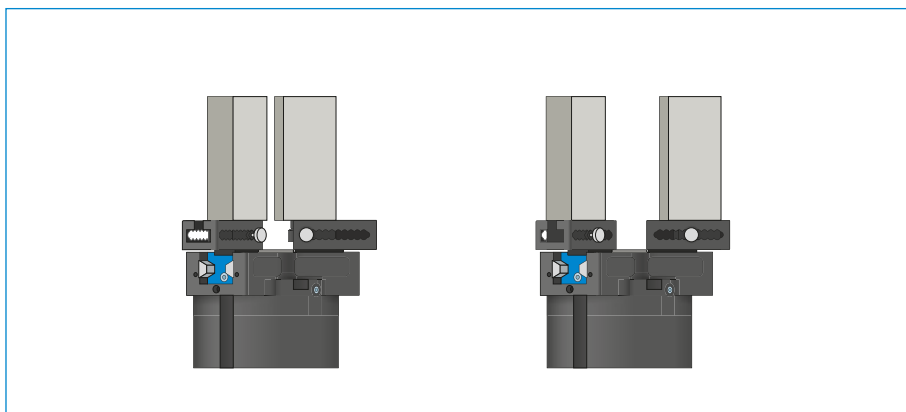

Griffe d'aggiustaggio – EB5000

Per un adattamento senza attrezzi dell'area di presa

Azionando manualmente il meccanismo di bloccaggio precaricato a molla, la griffa d'aggiustaggio può essere spostata all'interno della scanalatura dotata di una scala numerica. Le griffe d'aggiustaggio sono disponibili nelle versioni in alluminio (AL) e acciaio (ST) a seconda delle forze e delle coppie di serraggio che agiscono. Per ogni ganascia è necessaria una griffa d'aggiustaggio.

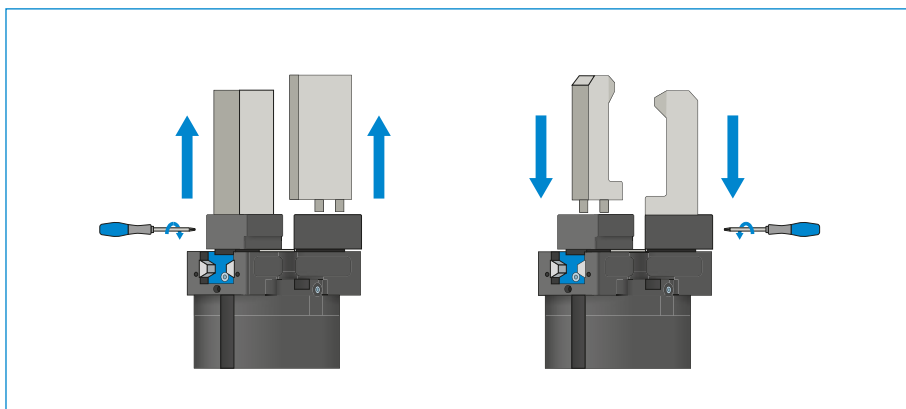

Ganasce di ricambio – WB5000

Permette di cambiare rapidamente le singole ganasce

Per ogni ganascia sono necessari un pezzo fisso e almeno un set di parti mobili, a seconda del numero di ganasce da sostituire. Il serraggio manuale tramite la chiave Torx in dotazione con la parte fissa può essere effettuato da due lati.




I COMPONENTI DELLE PINZE POSSONO ESSERE COMBINATI!

I componenti delle pinze sopra elencati possono essere combinati tra loro e sono compatibili con le varie serie della famiglia di pinze 5000.



COMPONENTI DI PRESA

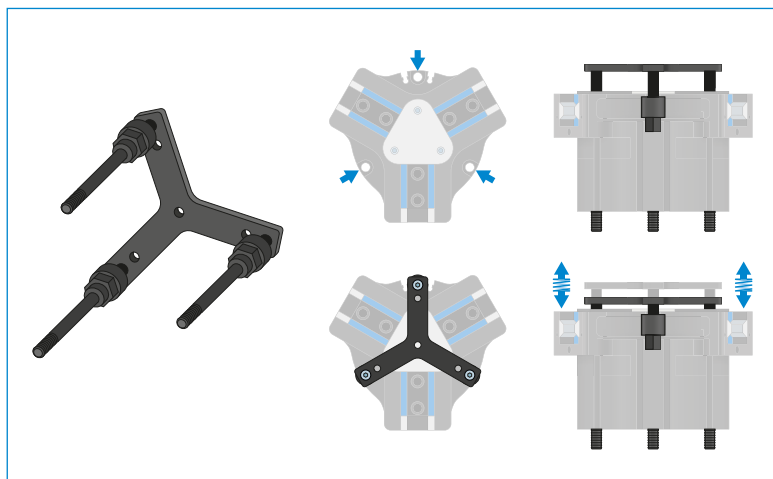


Pressore – ADS5000

Quando le ganasce sono aperte, il pressore serve per il posizionamento a molla del pezzo in lavorazione contro un arresto. Questo riduce notevolmente le sollecitazioni sulla pinza che si verificano durante l'assemblaggio.



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA

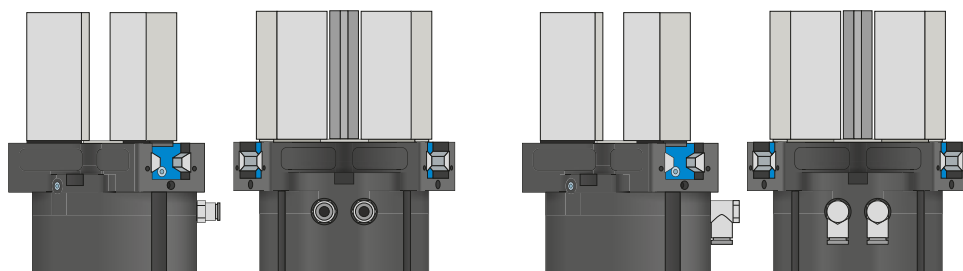


Raccordi pneumatici

Disponibili in versione diritta e angolare. Possono essere scelti liberamente a seconda delle condizioni di spazio o della situazione di installazione.

PINZE A TRE GANASCE A SERRAGGIO CENTRATO SERIE GPD5000 DESCRIZIONE FUNZIONALE




ALIMENTAZIONE DI ENERGIA

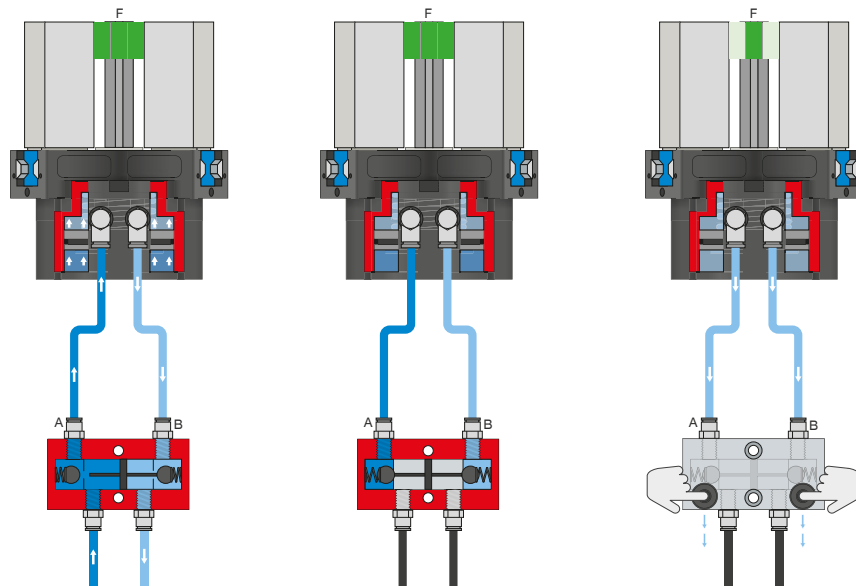

Valvola di ritegno – DSV

Garantisce il mantenimento sicuro della forza e della posizione in caso di calo della pressione del sistema

Con la valvola antiritorno integrata e sbloccabile, la pressione di sistema della pinza viene mantenuta in caso di arresto d'emergenza. Per garantire il funzionamento, la valvola deve essere montata il più vicino possibile al raccordo per l'aria della pinza. Nella variante E sono montati due interruttori a pulsante con i quali è possibile sfiatare la pinza in maniera controllata.

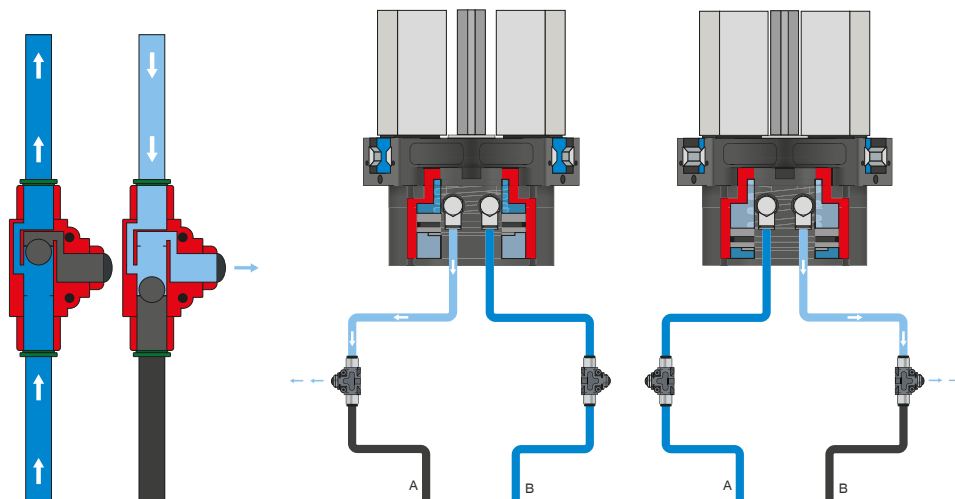


Valvola di scarico rapido – DEV

Per una fuoriuscita rapida dell'aria compressa e per evitare la comparsa di una pressione dinamica

Le valvole in linea permettono un tempo di ciclo più rapido e impediscono la formazione di condensa nelle pinze con ridotto volume del cilindro. Per garantire il funzionamento, la valvola deve essere montata il più vicino possibile al raccordo per l'aria della pinza.



SENSORISTICA

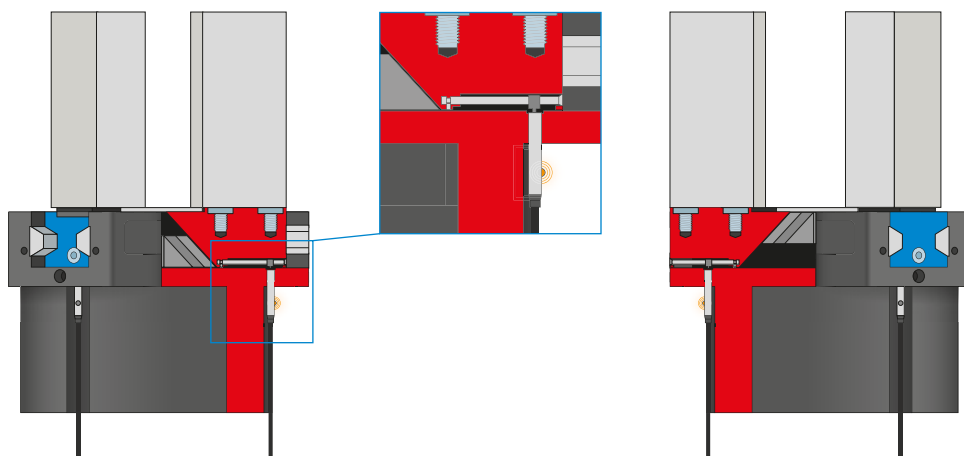

Sensori induttivi – NJ

Per il rilevamento diretto della posizione delle ganasce

Il sensore viene inserito nel fissaggio fino a battuta e fissato con la vite di serraggio laterale. Quindi l'adattamento nella posizione desiderata viene eseguito regolando la linguetta di comando. I sensori sono disponibili nelle versioni 5 m di cavo con estremità a trefoli aperti, 0,3 m di cavo con spina e con uscita connettore diretta.


PINZE A TRE GANASCE A SERRAGGIO CENTRATO

SERIE GPD5000 DESCRIZIONE FUNZIONALE




SENSORISTICA

MFS02

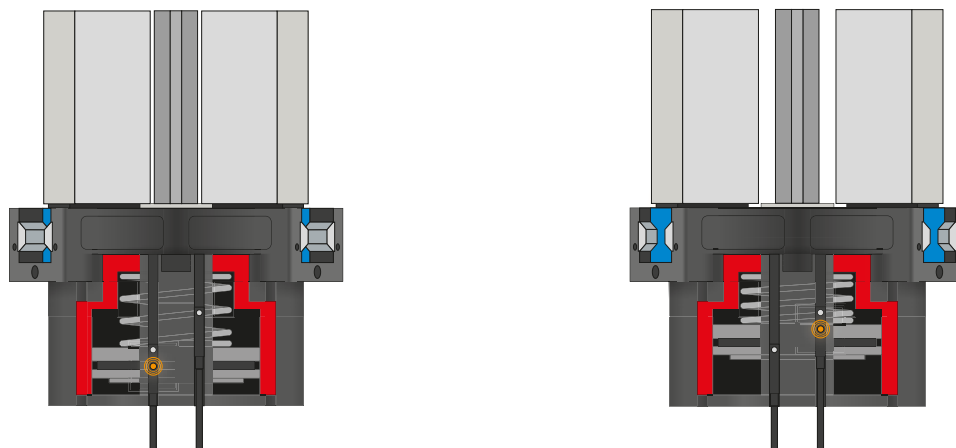

MFS01

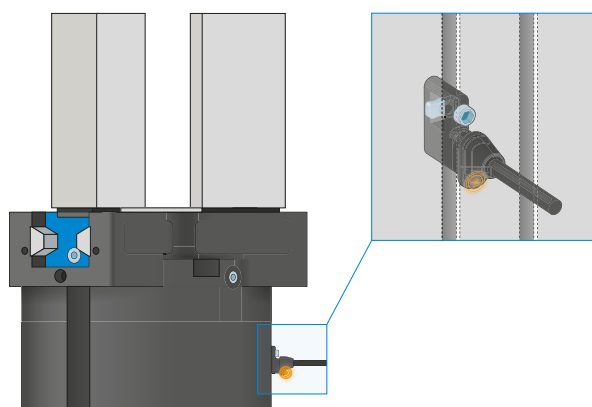


Sensori magnetici a 1 punto – MFS

Per il rilevamento senza contatto della posizione del pistone

Questi sensori sono montati nella scanalatura a C della pinza e rilevano il magnete collegato al pistone della pinza. Per garantire l'utilizzo in diverse condizioni di spazio, i sensori sono disponibili in due varianti. Mentre l'MFS02 orizzontale, con uscita cavo dritta, scompare quasi completamente nella scanalatura a C della pinza, l'MFS01 verticale è più alto, ma ha un'uscita cavo sfasata di 90°. Queste varianti sono disponibili nelle versioni con 5 m di cavo con estremità a trefoli aperti e 0,3 m di cavo con connettore.



SENSORISTICA

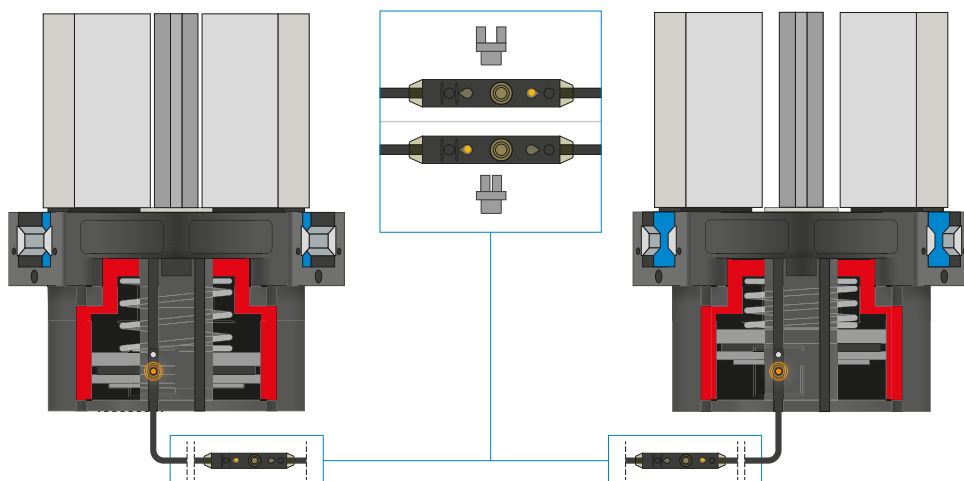


Sensori magnetici a 2 punti - MFS

Con due punti di commutazione liberamente programmabili

Attraverso l'unità di programmazione integrata nel cavo, per questo sensore è possibile definire liberamente due punti di commutazione. Per fare questo, il sensore viene bloccato nella scanalatura a C, la posizione uno viene avvicinata con la pinza e appresa premendo il "teach button". La seconda posizione viene poi avvicinata con la pinza e programmata. Per garantire l'utilizzo in diverse condizioni di spazio, i sensori sono disponibili in due varianti. Mentre l'MFS02 orizzontale, con uscita cavo dritta, scompare quasi completamente nella scanalatura a C della pinza, l'MFS01 verticale è più alto, ma ha un'uscita cavo sfasata di 90°. I sensori sono disponibili nelle versioni con 5 m di cavo con estremità a trefoli aperti e 0,3 m di cavo con connettore.



COLLEGAMENTI/ALTRO

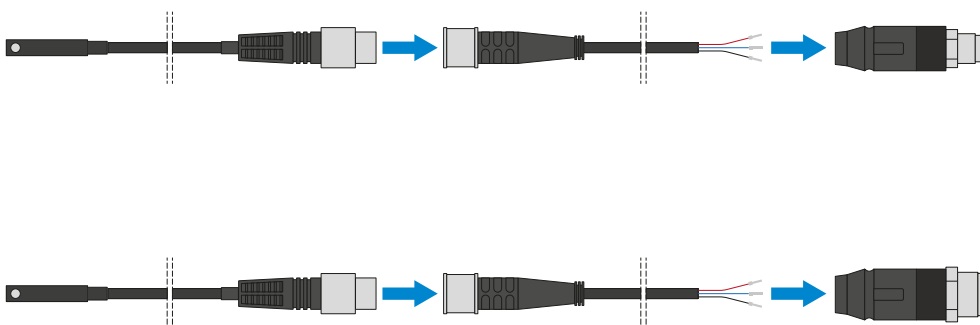

Connettore a spina


Per l'estensione e il confezionamento dei cavi di collegamento dei sensori

Sono disponibili cavi lunghi 5 m con i trefoli aperti in corrispondenza dell'estremità. I cavi possono essere accorciati a seconda delle esigenze individuali o assemblati con connettori di grandezza M8 e M12.

PINZE A TRE GANASCE A SERRAGGIO CENTRATO SERIE GPD5000 DESCRIZIONE FUNZIONALE



COLLEGAMENTI/ALTRO

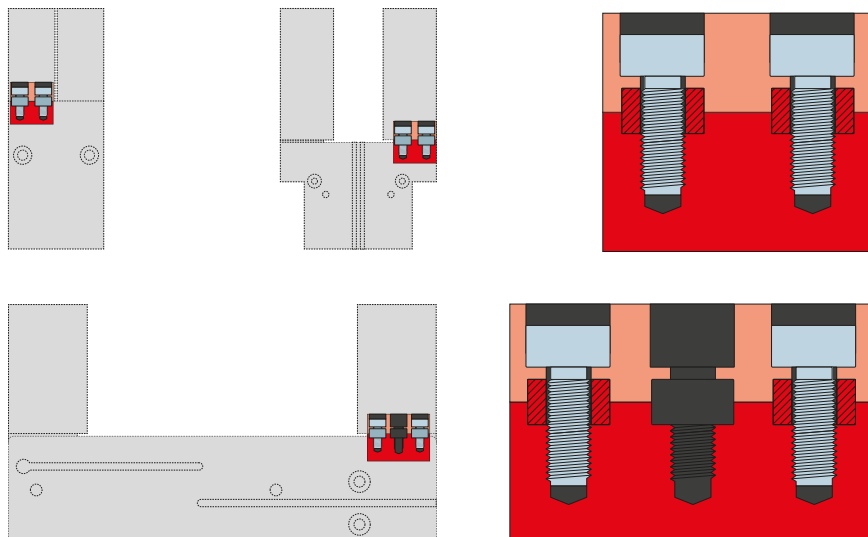

Boccole di centraggio

Per la determinazione della posizione delle ganasce

Le boccole di centraggio vengono inserite negli accoppiamenti delle ganasce per definirne la posizione. Le boccole di centraggio sono paragonabili a un collegamento con perno.